



# ГИДРОДЖЕТ СЕРВИС HYDROJET SERVICE HJS

125424 г. Москва, Свободы ул., д. 99 корп. 1

Тел +7 495 222 50 04

E-mail: [info@hjservice.ru](mailto:info@hjservice.ru) web: [www.hjservice.ru](http://www.hjservice.ru)

---

г. Москва  
26 августа 2020 г.  
исх 00201

Директору ЗАО «Управляющая компания  
Совхоз имени Ленина+»  
Г-же Гавшиной Л.А.

## Технический отчет

### промывка и дезинфекция канализационных трубопроводов

С 24.08.2020 по 26.08.2020, по заявке Управляющей компании Совхоз имени Ленина+, компания Гидроджет Сервис выполняла работы по гидродинамической промывке канализационной сети жилых домов, выпуски из зданий до первого смотрового колодца МКД по адресам МО, Ленинский район, п. Совхоз имени Ленина д. 1, д. 2, д. 4, д. 5, д.6, д.7, д.8, д.17/3, д.14, д.13. Работы проводились при помощи спецавтомобиля, оснащенного каналопромывочным оборудованием. Была осуществлена гидродинамическая промывка канализационных трубопроводов на выпусках из зданий до первого смотрового колодца. Одновременно с промывкой из емкости дозаторов каналопромывочной машины была произведена дезинфекция трубопровода. Использовалось дезинфицирующее средство 3Д-септ, которое предназначено для дезинфекции и нейтрализации неприятных запахов биологического материала, включая кровь, мочу, фекалии, мокроту, эндотрахиальный аспират, рвотные массы, дренажный материал и др.

Сообщаем Вам, что канализационные трубопроводы дома 1 подъезд 1 и 3 сильно загрязнены жировыми отложениями, дом 2, подъезд 1 и 3, сильные жировые отложения, после промывки работоспособность была восстановлена.

Дом 14, на момент прибытия был обнаружен засор в подъезде №1, в трубопроводе выпуск аподъезда 1 была устранена жировая пробка длиной 3 метра выпуск из здания, подъезд 4, был сильно загрязнены жировыми отложениями.


Дом 13. подъезд 1 и 4 сильно загрязнен жировыми отложениями, подъезд 3 была извлечена тряпка, так же был промыт участок канализационной сети между домом 13 и 17/3.

Дом 17-3, на момент прибытия в двух выпусках был обнаружен засор трубопроводы были забиты на 100%, остальные выпуски из здания сильно загрязнены, трубопроводы забиты жировыми и иловыми отложениями отложениями на 60%, после промывки работоспособность трубопровода была восстановлена до номинальной.

Дом 5, выпуск из здания был полностью забит жиром, длина жировой пробки составила 5 метров, для промывки этого участка было использовано более 1 тонны воды.

Дом 8, подъезд 1 и 2 сильно загрязнен иловыми отложениями, кроме того был промыт участок междомовой канализации от дома 8 до кафе клубничка.

Дом 4, из выпуска был вымыт застывший цементный раствор (фото прилагаем)

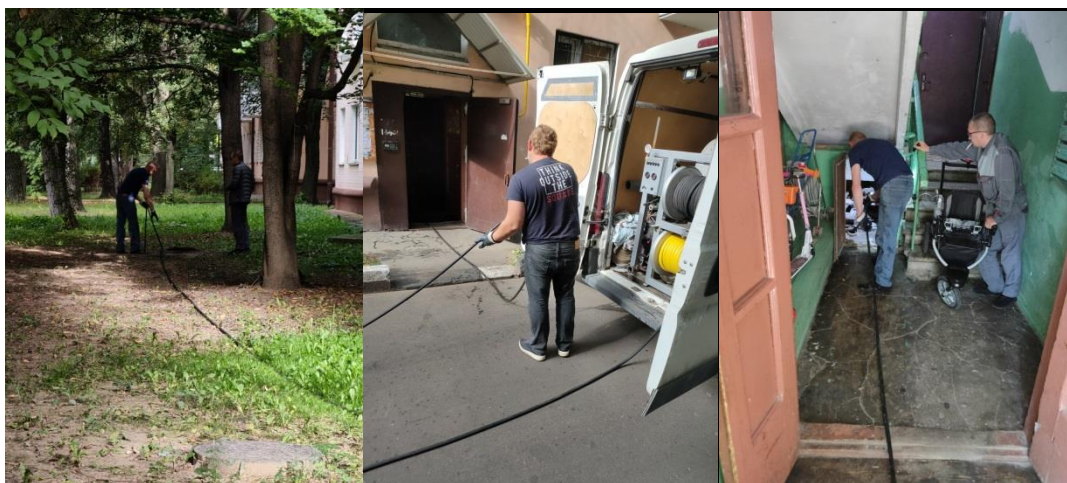

С уважением  
Главный инженер



Лавриков Д.Н.